«АЛЬЯНС АЛТЫН» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ
720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул коч, 138,
Тел (312) 975501, e-mail: office@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС АЛТЫН»

720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 138,
Тел (312) 975501, e-mail: office@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

АЛЬЯНС АЛТЫН

АКТ № 12

об осмотре технического состояние сетчатых пластин SHARQ 600 (10 мм и 14 мм) от поставщика «А-Титан» на кузовах самосвалов Komatsu SAA 12 140-3

09.10.2026г.

ПУ «Джеруй»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главного механика ТЗРК Жамгырчиева Н.Ы., главного инженера карьера ТЗРК- Рахимдинова Ж.А., главного специалиста по надежности ТЗРК Телтаева Н.Ж., заместителя начальника ПО ОГР Мукалиева А.Б., мастера по ремонту горного оборудования Кунеева Ж.М., составили настоящий акт о том, что 09.10.2026 г. на карьере на отметке +3700 м. был произведен замер толщины стенок сетчатых пластин SHARQ 600, 10мм и 14 мм. на самосвалах Komatsu SAA 12 140-3 с бортовыми номерами 101 (ДВ 1А 0115), 102 (ДВ 1А 0117), 103 (ДВ 1А 0112), 104 (ДВ 1А 0113), 105 (ДВ 1А 0116).

Ниже в таблице указаны результаты замеров толщины сетчатых пластин SHARQ 600 на каждом самосвале с помощью цифрового толщиномера.

№	Наименование техники	Наработка, м/ч	Дно кузова (разгрузочная часть)				Левый борт кузова (разгрузочная часть)				Правый борт кузова (разгрузочная часть)				Передний борт кузова			
			исходная толщина, мм	текущая толщина, мм	Фактический износ		исходная толщина, мм	текущая толщина, мм	Фактический износ		исходная толщина, мм	текущая толщина, мм	Фактический износ		исходная толщина, мм	текущая толщина, мм	Фактический износ	
					мм	%			износ, мм	износ, %			износ, мм	износ,			износ, мм	износ, %
1	Komatsu SAA 12 140-3 101 (ДВ 1А 0115)	1989	14	12,2	1,8	13	10	9,5	0,5	5	10	9,8	0,2	2	10	10	0	0
2	Komatsu SAA 12 140-3 102 (ДВ 1А 0117)	1982	14	12,8	1,2	9,0	10	10	0	0	10	9,6	0,4	4	10	10	0	0
3	Komatsu SAA 12 140-3 103 (ДВ 1А 0112)	1988	14	12,6	1,4	10,0	10	9,5	0,5	5	10	9,5	0,5	5	10	10	0	0
4	Komatsu SAA 12 140-3 101 (ДВ 1А 0113)	1924	14	12,7	1,3	9,3	10	10	0	0	10	9,8	0,2	2	10	10	0	0
5	Komatsu SAA 12 140-3 101 (ДВ 1А 0116)	2000	14	12,5	1,5	11,0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0

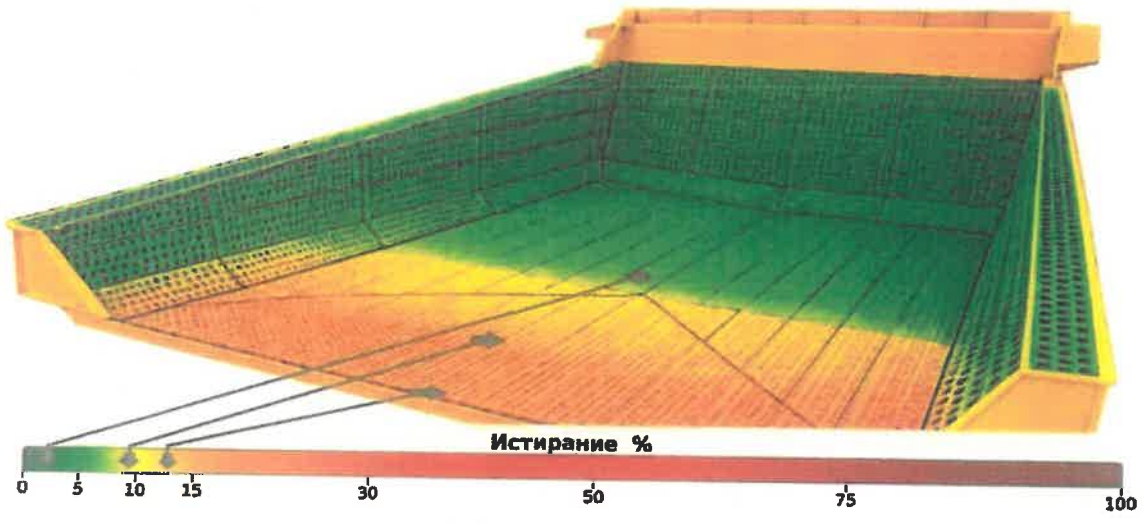

При визуальном осмотре установленных сетчатых пластин SHARQ 600 дефекты не обнаружены, наблюдаются минимальные износы на хвостовой части кузова.

Рекомендуется:

1. Провести визуальный осмотр технического состояния броней два раза в месяц (на каждой вахте).
2. Провести замер толщины стенок с помощью штангенциркуля или ультразвукового толщиномера один раз за квартал.

Фотографии при визуальном осмотре состоянии и замер толщины броней прилагаются к настоящему акту.

Комиссия в составе:

Главный механик ТЗРК _____ Н.Ы. Жамгырчиев

Главный инженер карьера ТЗРК _____ Ж.А. Рахимдинов

Заместитель начальника ПО ОГР _____ А.Б. Мукалиев

Главный специалист по надежности ТЗРК _____ Н.Ж.Телтаев

Мастер по ремонту горного оборудования _____ Ж.М. Кунеев

Прлиожение к Акту 12



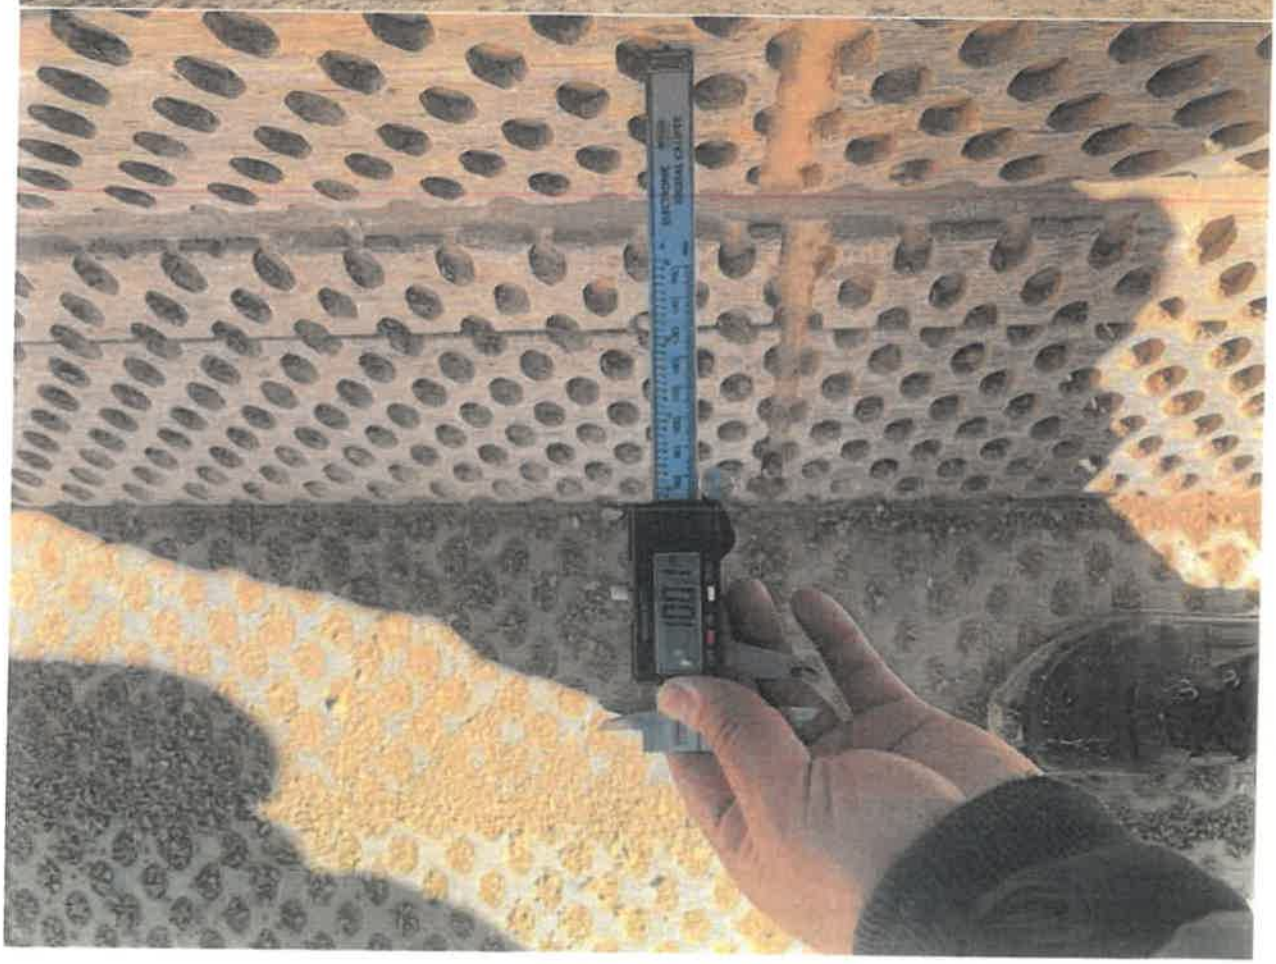


ELECTRONIC
DIGITAL CALIPER


ELECTRONIC
DIGITAL CALIPER

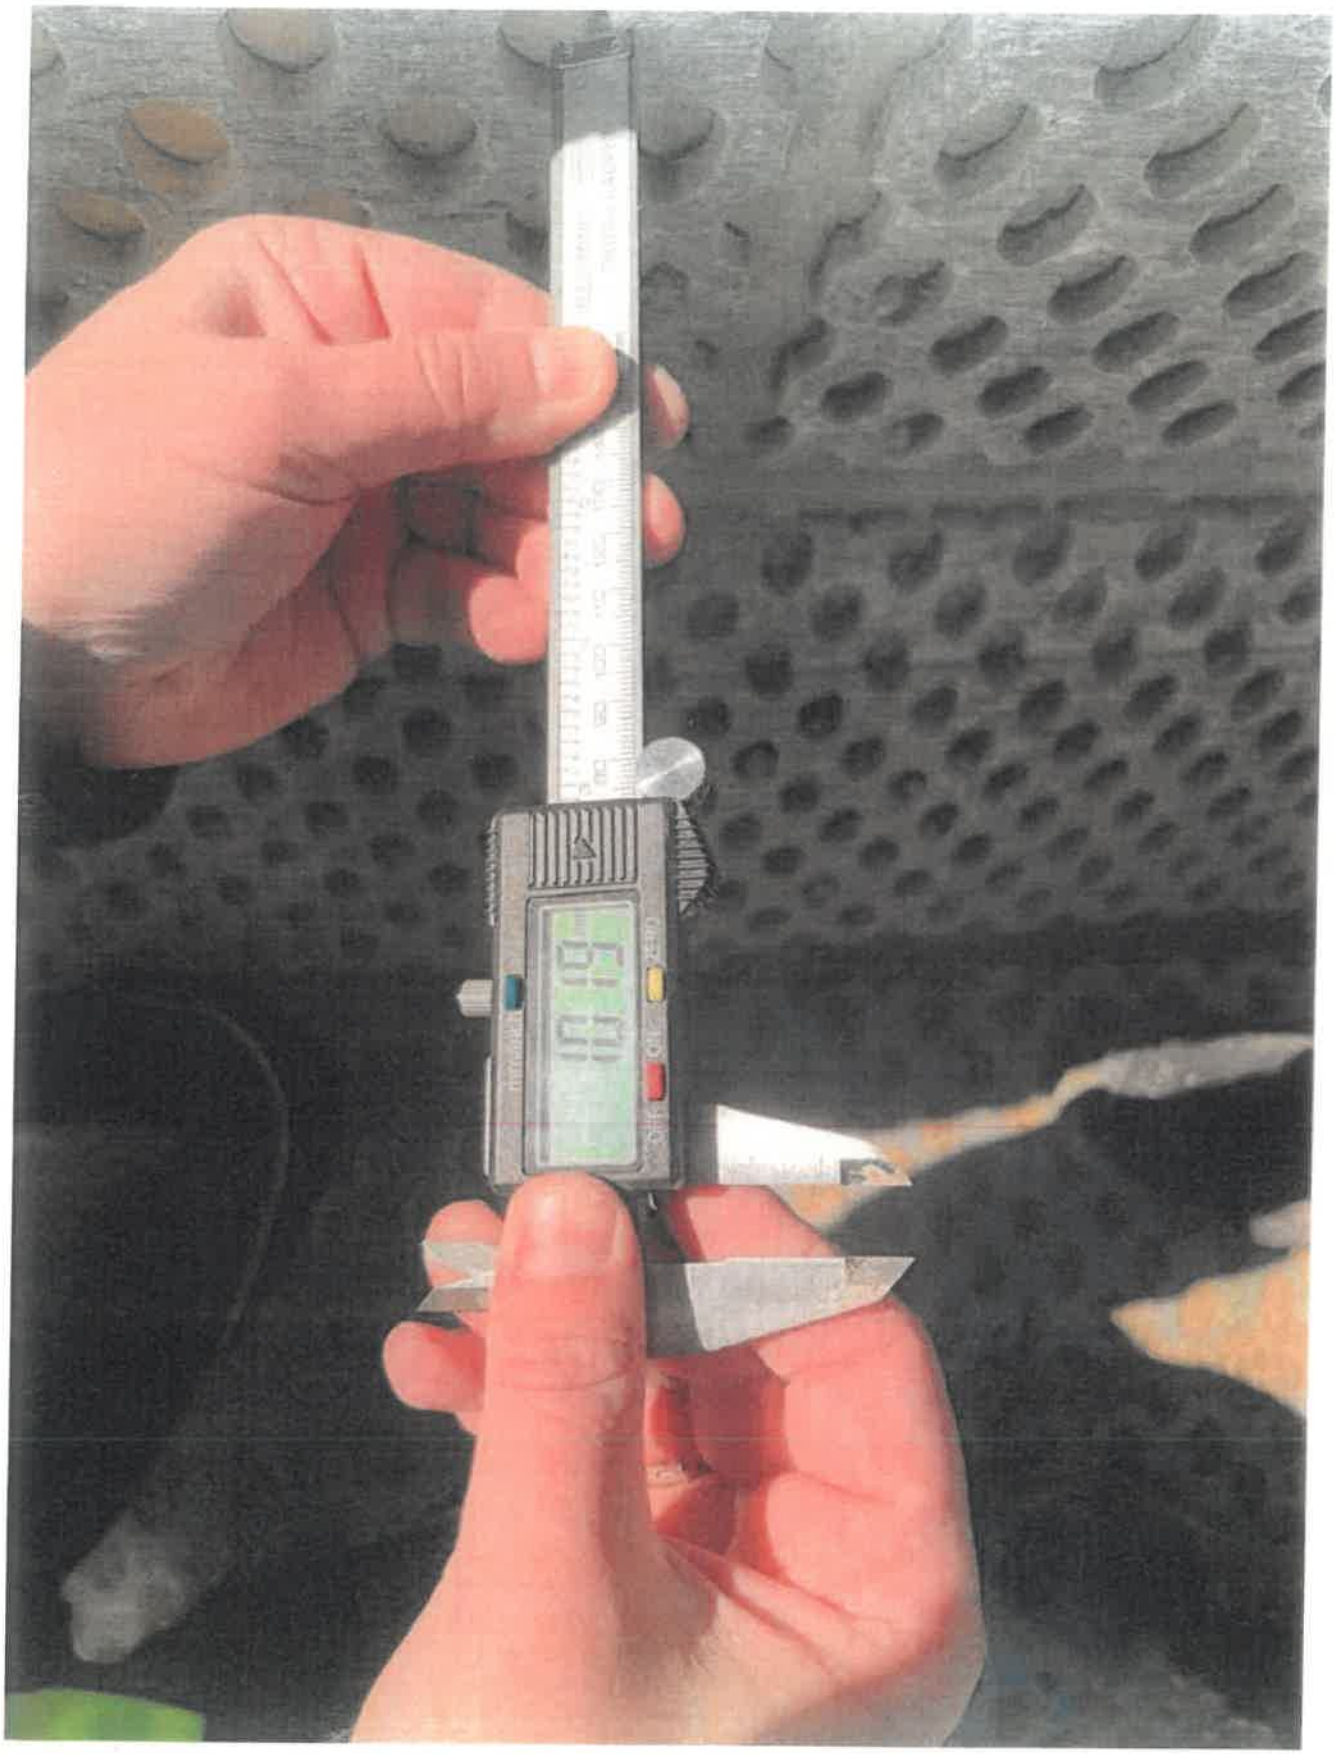

ELECTRONIC
DIGITAL CALIPER

